

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

Ref : EWTGUPT501

**PT 501 Dommages et étude des vibrations sur les paliers à roulement (Réf. 052.50100)**

**Avec interface PC USB et logiciel inclus**



L'analyse des vibrations est un outil important pour évaluer l'état d'un palier à roulement.

La lente modification du spectre des vibrations fournit des critères d'évaluation de la durée de vie restante d'un palier et de son remplacement.

La distribution spectrale peut fournir des indications précises sur le type et le lieu du dommage.

PT 501 comprend six paliers à roulement interchangeables, sur lesquels on peut dépister différentes dégradations et les expliquer.

La charge radiale du palier est ajustée par le biais du dispositif de charge sur une plage étendue.

L'entraînement est assuré par un moteur électrique à vitesse de rotation variable via un convertisseur de fréquence.

Un capteur d'accélération avec amplificateur de mesure sert à mesurer les vibrations sur le logement du palier.

La vitesse de rotation est mesurée par un capteur optique.

Les valeurs mesurées sont transmises vers un PC afin d'y être évaluées à l'aide du logiciel d'analyse des vibrations fourni.

La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

Le logiciel d'analyse a les caractéristiques suivantes: oscilloscope à deux canaux pour les études sur la plage de temps, analyseur spectral à deux canaux pour les études sur la plage de fréquence, appareil de mesure de l'intensité des vibrations et analyse d'enveloppe pour les effets des chocs et les dommages sur les paliers à roulement.

### Contenu didactique / Essais

- distribution spectrale des vibrations sur des paliers à roulement
- apprentissage d'analyse d'enveloppe impact de la dégradation du joint torique externe, du joint torique interne ou du corps de roulement sur le spectre
- estimation de la durée de vie de paliers à roulement
- influence du produit lubrifiant sur le spectre des vibrations
- identification de paliers à roulement détériorés
- compréhension et interprétation des spectres de fréquence
- utilisation d'un appareil d'analyse des vibrations assisté par ordinateur

### Les grandes lignes

- évaluation de l'état des paliers par l'analyse des vibrations
- comparaison de paliers présentant des dégradations différentes

### Les caractéristiques techniques

Roulement à billes à rouleaux cylindriques de type NU204-E-TVP2

- diamètre intérieur: Ø=20mm

- diamètre extérieur: Ø=47mm

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gunt.fr](http://www.gunt.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

- largeur: 14mm
- nombre de rainures: 12

### Moteur d'entraînement

- vitesse de rotation: 100...3000min<sup>-1</sup>
- puissance: 370W

### Capteur d'accélération

- plage de fréquence: 1...10000Hz
- sensibilité: 100mV/g
- fréquence de résonance: 32kHz

### Capteur optique de vitesse de rotation

- portée de détection: 3...150mm
- laser de classe II, 675nm
- 230V, 50Hz, 1 phase

### Dimensions et poids

Lxlxh: 510x200x330mm (appareil dessai)  
Lxlxh: 420x400x180mm (appareil de commande)  
Poids: env. 25kg (total)

### Necessaire au fonctionnement

PC avec Windows

### Liste de livraison

- 1 appareil dessai, 1 appareil de commande
- 6 paliers à roulement
- 1 jeu d'accessoires
- 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
- 1 documentation didactique

### Catégories / Arborescence

Techniques > Energie Environnement > Hydraulique - Eolien > Énergie éolienne : maintenance

Techniques > Maintenance - Productique > Diagnostique des machines




Techniques > Mécanique > Diagnostique des machines

Formations > BTS MS > Systèmes éoliens

Formations > BTS MS > Systèmes de production

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 04.02.2026

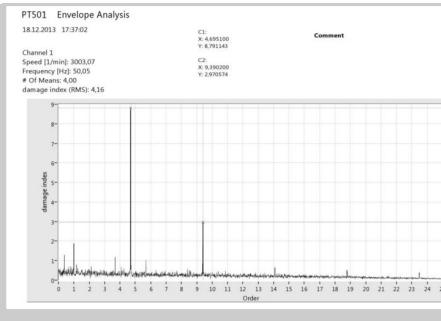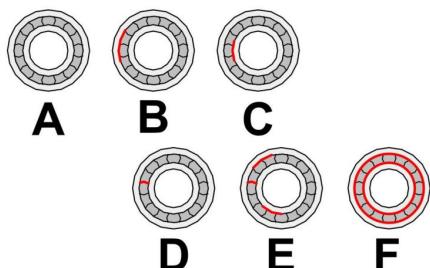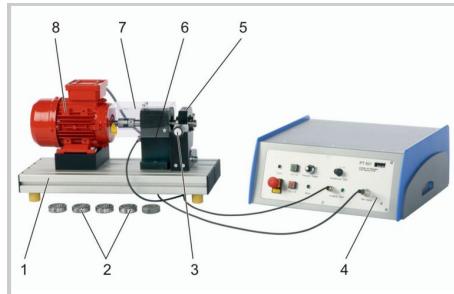

1 plaque de fondation, 2 palier à roulement, 3 dispositif de charge, 4 appareil de commande, 5 accès du palier à étudier, 6 logement de l'arbre, 7 couvercle transparent, 8 moteur

Analysé d'enveloppe d'un palier à roulement avec dommages sur le joint torique externe (B) à  $f=3000\text{min}^{-1}$